


**A lerakáshoz szükséges kiegészítők:**

- Rozsdamentes csavar - 22 db/m<sup>2</sup>
- Klipsz - 22 db/m<sup>2</sup>
- Szegőléc (széleknél) 2900 × 40 × 40mm
- WPC alátét (párnafa) - 3 m/m<sup>2</sup>




**1. Lépés:** Olyan felületet válasszunk a lefektetéshez, mely szilárd, tiszta, enyhén lejtős és egyenletes. A párnafák közötti távolság 33cm legyen (L). A párnafába fúrandó furatok elkészítéséhez elengedhetetlen a fúró használata. A furatok mérete kb. 7mm legyen. Tegyük tipliket az elkészített furatokba, hogy a mellékelt csavarok ne mozogjanak. A párnafák rögzítése a mellékelt csavarokkal történik.

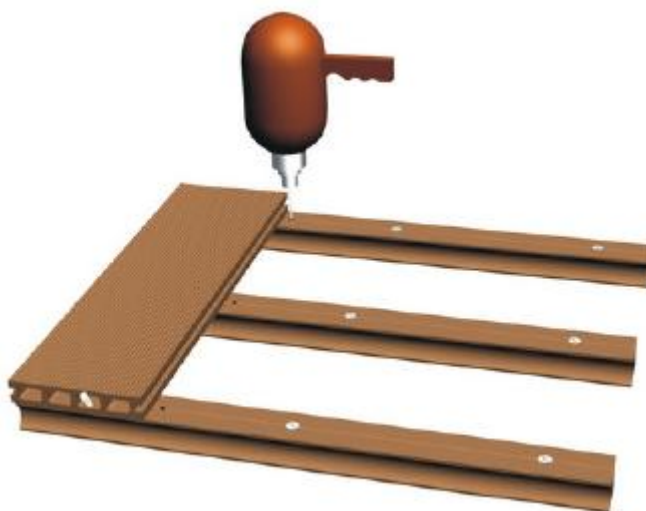


**2. Lépés:** A csavarok segítségével rögzítjük az első burkolóelemet a párnafákhoz.



**3. Lépés:** Használjuk a mellékelt műanyag klipszeket. Minden párnafára helyezzünk egy klipszet, majd a csavarokat helyezzük a furatokba. Még ne csavarjuk be őket!

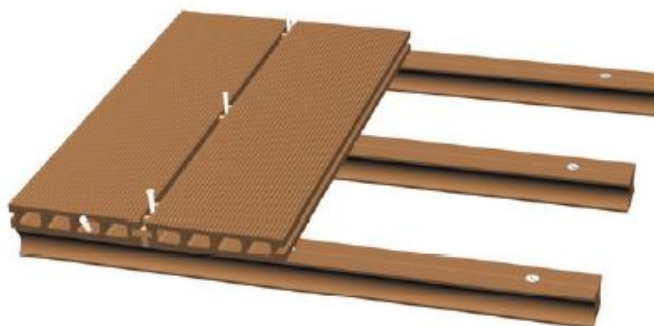

**4. Lépés:** Tegyük le a következő burkoló, miután elhelyeztük a klipszeket. Az elemek közötti hézag 5-10mm legyen.

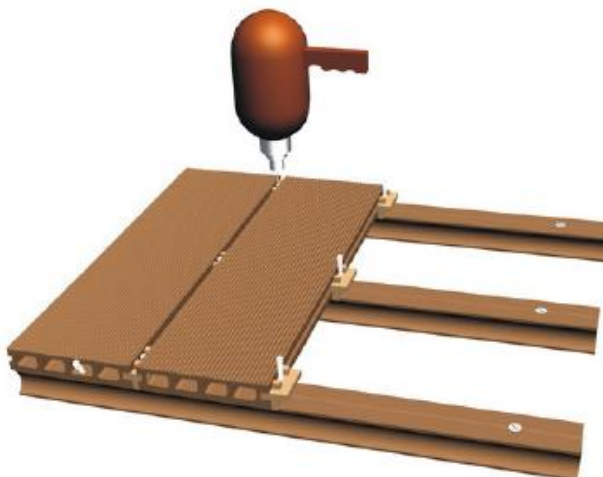

**5. Lépés:** Csavarjuk be a csavarokat, majd rögzítsük az újabb klipszeket a második burkolati elem után minden párnafához egyet-egyét. Kövessük a lépéseket, amíg a párnafákat teljesen le nem fedtük.



**6. Lépés:** Az utolsó burkolót is rögzítjük a csavarok segítségével.



**7. Lépés:** Miután befejeztük a burkolóelemek elhelyezését, helyezzük fel a szegőléceket.